

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 上塗 2K-PU 光油附著力不佳 Q&A

### 電鍍銀壓克力噴漆，上塗 2K-PU 光油附著力不佳問題解答

#### 原 因：

乾燥不完全，噴塗 2K-PU 光油，溶劑浸到壓克力樹脂造成 swelling 現象，使得附著不佳。

#### 解決方法：

1. 壓克力噴漆經熱風(50°C~60°C)烘烤 10~15 分鐘，使噴漆完全乾燥硬化，可改善( 可用膠帶做貼合附著力試驗是否掉銀漿)
2. 壓克力銀噴漆添加密著增進劑 APH 或 APW、AP-VK193。同時 2K-PU 光油中添加 APH、APW、AP-VK193 或 AP-VK292 可以改善克服。
3. 上面方法都無效後，可能壓克力樹脂有問題，需更改使用其他的壓克力樹脂。